



サービス 通信

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区

西新宿1-7-2 (スバルビル)

NO. FAS-055

発行 46年5月20日

1. 標 題 エンジン駆動燃料ポンプ出口部テイ，亀裂発生防止
2. 適用機体 FA-200-180の機体で製造番号[#]12号機以降
3. 適用度 必須事項
4. 目 的 エンジン駆動燃料ポンプ出口部テイ亀裂発生により，燃料洩れを起すおそれがあるため。
5. 指 示 テイの材質をアルミからスチールに変更する。
6. 実施時期 このサービス通信受領後ただちに実施すること。
7. 承 認 航空局承認 (NO-東-028) 46.4.15
8. 所要部品 下記部品を富士重工より無償で支給します。

部品番号	部品名称	個数
AN783-6	TEE	1

9. 特殊工具 な し
- 10 重量重心 変化なし
- 11 準拠資料 な し
- 12 所要工数 0.5MH
- 13 作業手順

1. 旧テイAN783D6と^E/_G 駆動燃料ポンプを締付けているナットをゆるめる。
2. テイとチェックバルブを取付けているナットをゆるめる。
3. テイからエンジエクター間のホースを，テイ部でナットをゆるめ取り外す。

FAS-055

PAGE1 OF2

4. 旧ティを取外し廃却する。
5. 新しいティ AN788-6を取外しの逆の手順にて取付け、正規トルクで締付ける
この前にサービスマニュアル項目 6-13 によりティ等を潤滑する。
6. 取付け部に漏洩のないことを確認する。

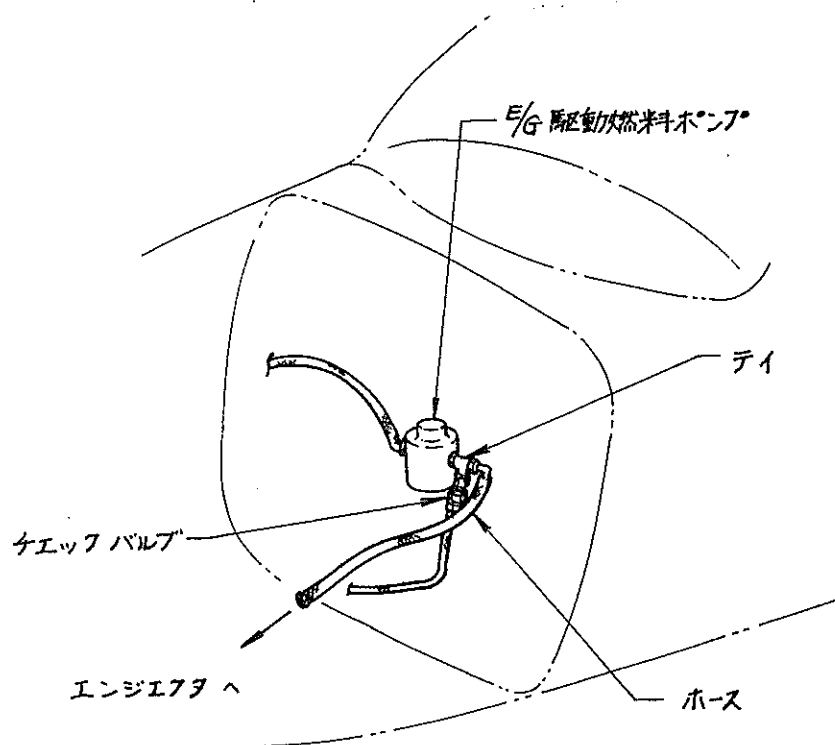


図 - 1