



JCAB APPROVED

NO. 200-001      DATE 51-9-10      (SUPERSEDES NO.      )  
 REV.              DATE                      (SUPERSEDES NO.      )  
 REASON

1. 標 題 : FA-200キャノピー・サイドロックワイヤーの点検について
2. 適用機体 : 製造番号303以前の全機
3. 適用度 : 要望事項
4. 目 的 : キャノピー・サイドロックワイヤーの折損により、キャノピー開閉操作が不能になった事例が報告されたので、ワイヤーの点検方法につきお知らせ致します。
5. 実施時期 : 1000時間点検時
6. 承 認 : 航空局承認対象外
7. 所要部品 : なし
8. 特殊工具 : なし
9. 重量重心 : 不変
10. 作業手順 :
  - 1) キャノピー天井内側ロック・ハンドルを取外す。
  - 2) キャノピー・ロック装置の下部ブッシュ取付スナップ・リングを取外し、カバーを取外す。
  - 3) キャノピー天井の内張りを取付けているスクリーンをサイドロック操作ワイヤ点検が可能となる範囲で取外す。  
また、前方フレーム部の内張りを取外す。
  - 4) 1), 2) を復旧する。
  - 5) キャノピー・ロック・ハンドルを操作しサイドロック操作ワイヤの動きを点検する。特にロック・ハンドルの回転リンクと結合しているターミナルと外筒チューブ間のワイヤの動きがスムーズであるか点検する。


AIRCRAFT DIVISION

680 NISHIHARACHO UTSUNOMIYA TOCHIGI JAPAN 〒320  
 TEL 0286 (58) 1111 TELEX 720 3522 176

TECHNICAL BULLETIN 200-001

PAGE 1 OF 2

- 6) サイドロック操作ワイヤについて、特に上記部分の摩耗、変形、曲り、キズ、割れ等がないか点検する。  
点検において上記不具合があれば、操作ワイヤを交換する。

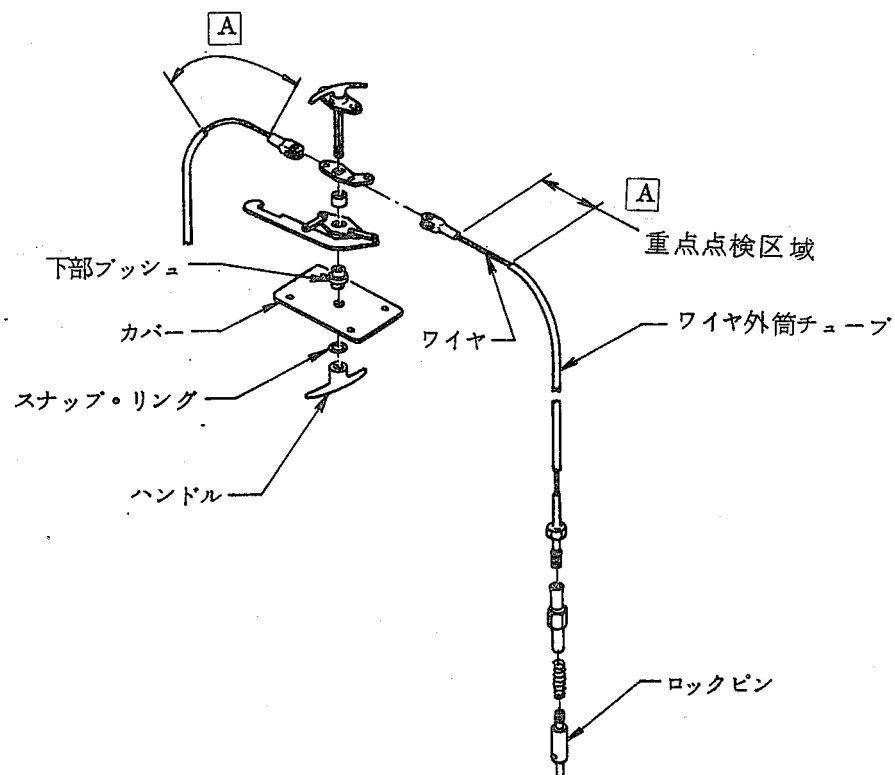

- 7) 前方固定風防～キャノピー間のゴムシールを交換した場合、ピン位置とロック穴部とにズレを生ずることがあるので、上記点検によって作動状態を確認することをお奨め致します。