



フィールド サービス ニュース

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区
西新宿1-7-2
(スバルビル)

NO. FAN-043

発行 昭和50年5月30日

FA-200-180HPフローデバイダー・ガスケット交換について

RS/RSA 燃料噴射装置系統に使用されているBendix製フローデバイダーの改善作業指示が、Bendix Service Bulletin No. RS-43(12-16-74)及びLycoming Service Bulletin No. 382(Jan. 17, 1975)として発行になりました。

FA-200-180HPエンジン(Type IO-360-B1B)に装備されているフローデバイダーはP/N 2524220-1であり、このS/Bに該当して居ります。

この内容を見ますと、フローデバイダーの底部カバー(4本のスクリュで取付いている)を取外し点検し、この箇所を使用されているガスケットの形状が中美型(P/N 2537013)であればこれを中空型のガスケット(P/N 2538998)のものと交換するという内容です。

ついては、Bendix Service Bulletin RS-43を同封送付致しますので、このS/Bの作業手順に基づいて作業を実施するようおすすめ致します。

なお、点検の結果、部品(ガスケット)が必要になった場合、御連絡いただければこの部品を無償支給致します。

FAN-043

PAGE 1 OF 1